

罗巴鲁阿尔法富锌涂料施工说明书（修补用）

一、一般事项：

- a、适用范围 适用于一般钢材及热镀锌的修补
- b、材 料 罗巴鲁阿尔法富锌涂料，干膜锌粉含量 92%
有机单组分高浓度锌粉涂料

二、涂装说明：

工程 \ 项目	理论涂布量	实际涂布量 (g/m ² 、瓶/m ²) *		涂装间隔	涂膜厚度 (μm) *	
		涂 刷	气雾罐		干膜 (μm)	湿膜 (μm)
表面处理	参照（四、表面处理）					
第 1 道 罗巴鲁阿尔法	250	300	1.5 瓶	2 小时	40	75
第 2 道 罗巴鲁阿尔法	250	300	1.5 瓶	—	40	75
合 计	500	600	3.0 瓶	—	—	—

*实际涂装量中，刷涂按损失率 20% 计算，喷涂按损失率 30% 计算。

*涂膜厚度指最低涂膜厚。

*如果在腐蚀性很大的环境下使用或者需要更强的防锈要求时，请使用罗巴鲁冷镀锌涂料作为第一道底漆，第二道喷涂罗巴鲁阿尔法富锌涂料。

三、 施工管理：

- 1) 施工条件：有符合以下条件的场合，原则上不可进行施工。
 - a、施工周边环境，气温在摄氏 5 度以下或者湿度在 85% 以上时。
 - b、钢材表面有露珠或雾气凝结时。
 - c、下雨、下雪时，或者预报气候恶劣时。
 - d、强风或者灰尘较多的场合。
- 2) 施工检查：有必要进行施工检查和施工记录。
 以下为必须确认项目：
 - a、被涂装面：一般防锈涂膜、旧涂膜、氧化皮等除去事项
 - b、表面处理：水分、污渍、油渍、附着物、铁锈、垃圾、灰尘等除去事项
 - c、涂 装：表面处理到涂装开始不要超过 2 个小时。
 - d、涂膜厚度：在任意选择的规定测定面积(与业主商量决定)内选 4 个点以上进行测试，保证平均厚度超过 80 微米。（注意表面粗糙度。）
- 3) 使用保管及其他：
 - a、防止碰撞造成涂膜损伤。
 - b、如果有涂膜受到损伤的场合，请用使用的涂料修补损伤处。
 - c、有必要时可进行材质的外包装，对涂膜进行保护。
 - d、注意换气，保证空气流通，不要造成有机溶剂的中毒。
 - e、请勿接近火源，以免引起火灾。

四、表面处理：

表面处理对罗巴鲁防锈性能发挥的好坏起决定作用，因此请注重施工的重要性。

罗巴鲁冷镀锌只有直接涂刷在钢铁或镀锌件表面，才能发挥其防锈效果。

完全除去表面的一般防锈涂料、旧涂膜(包括健全的涂膜)、铁锈等，使露出清洁的钢铁或镀锌件表面。另外，务必在表面处理后的 2 小时内进行涂装。

【工程方面】

- ① 污渍、附着物：用铲刀或钢刷等除去。
特别是盐分（海盐粒、融雪剂）等，需用高压水冲洗。
- ② 油 类：用清洁的软布擦除，有必要再用涂料稀释剂擦拭一边。
- ③ 表面 处理：被修补处(焊缝、熔断处，镀锌缺陷处等)采用电动工具打磨处理，表面清洁度达到 St3 级，具体参考除锈等级说明。
- ④ 处理后的垃圾和灰尘：用扫帚或高压空气清除

五、涂装

	刷涂、辊涂	气雾罐喷涂
搅 拌	电动搅拌：搅拌 3 分钟以上，确保罐底没有沉淀物 手动搅拌：开罐前，颠倒涂料罐反复摇晃 3 分钟以上，开罐后再度搅拌，确保罐底没有沉淀物 涂装中的搅拌：包括分罐后小罐内的搅拌，随时保证涂料处于均一状态 连续涂装(喷涂枪，流水线辊涂等)：注意随时搅拌。	倒转气雾罐并反复挥动，听到钢珠碰撞声后继续 30 下以上。
涂 装	不容易涂装的地方要进行预涂装 涂刷时不要延展太大，保证涂膜厚度 刷子：能够足够吸收涂料的柔软刷子	和被涂面保持 30CM 的距离。 喷涂移动速度约 10CM/秒
稀 释	无需添加稀释剂*	
损 耗	10—20%	20—40%

* 开罐时发现涂料粘度增大的情况下，请使用冷镀锌专用稀释剂，依据重量比，添加稀释剂最多不超过涂料重量的 5% 进行稀释。

【涂装间隔】

第 2 道涂刷时，需在第 1 道涂膜硬化干燥后再进行。硬化干燥的程度根据以下评判方式认定。

【涂膜硬化干燥的评判】

用食指在涂膜较厚的地方用力按，涂膜表现为没有凹陷、也没有涂膜松动的感觉。或者用手指在涂层表面轻轻的划刮，涂层没有脱落或划伤的痕迹。(参考：GB/T1728-79 漆膜、腻子膜干燥时间测定法)

【表面处理说明】

GB8923-88 涂装前钢材表面腐蚀等级和除锈等级

手工和电动工具除锈等级要求：

St 2 级：彻底的手工和动力工具除锈

钢材表面应无可见的油污和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。

St 3 级：非常彻底的手工和动力工具除锈

钢材表面应无可见的油污和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，除锈应比 Sa2 级更彻底，底材显露部位的表面应具有金属光泽。

喷射或者抛射除锈等级要求：

Sa 2 级：彻底的喷射或抛射除锈

钢材表面应无可见的油脂、污垢，并且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物是牢固附着的。

Sa2.5 级：非常彻底的喷射或抛射除锈

钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹，应仅是点状或条纹状的轻微色斑。

Sa3 级：非常彻底的手工和动力工具除锈：

钢材表面应无可见的油脂、污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，除锈应比 St2 级更为彻底，底材显露部分的表面应具有金属光泽。